

大型、中型バスの灯火装置のリコールについて

平成 21年3月12日

リコール届出番号2281

平成21年3月12日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。

ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

- 制動灯及び尾灯のソケットアース端子の構造が不適切なため、ソケット部の温度が高くなり、ソケットが変形するものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると導通不良となり、当該灯火器が点灯しなくなるおそれがあります。

2. 改善の内容

- 全車両、当該ソケットを対策品に交換します。なお、大型路線バスは、冷却ダクトを追加します。

3. 対象車両


- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型、中型バスが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
PB-RM360GAN	RM360G-00001～RM360G-01046 平成16年 7月16日～平成19年 8月24日	204
PB-RM360HAN	RM360H-00002～RM360H-01043 平成16年 7月16日～平成19年 8月24日	110
PK-JP360NAN	JP360N-00002～JP360N-01010 平成16年 8月25日～平成19年 8月 9日	88
PK-RP360GAN	RP360GAN-00001～RP360GAN-01011 平成18年 2月 7日～平成19年 8月 2日	25
ADG-RA273KAN	RA273K-00001～RA273K-00424 平成17年 5月19日～平成19年 7月25日	134
ADG-RA273MAN	RA273M-00019～RA273M-00431 平成17年 9月12日～平成19年 8月29日	197
ADG-RA273PAN	RA273P-00018～RA273P-00430 平成17年 9月 8日～平成19年 8月31日	49
ADG-RA273TAN	RA273T-00002～RA273T-00233 平成17年 5月19日～平成18年 2月16日	25
PKG-RA274KAN	RA274K-00007～RA274K-00576 平成18年 5月11日～平成19年 9月14日	294
PKG-RA274MAN	RA274M-00008～RA274M-00574 平成18年 5月15日～平成19年 9月 6日	216
PKG-RA274PAN	RA274P-00242～RA274P-00582 平成18年10月23日～平成19年 9月10日	23
PKG-RA274TAN	RA274T-00033～RA274T-00513 平成18年 6月 5日～平成19年 6月29日	40
計12型式	製作期間の全体の範囲 平成16年7月16日～平成19年9月14日	合計1,405台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラック販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

改善箇所説明図

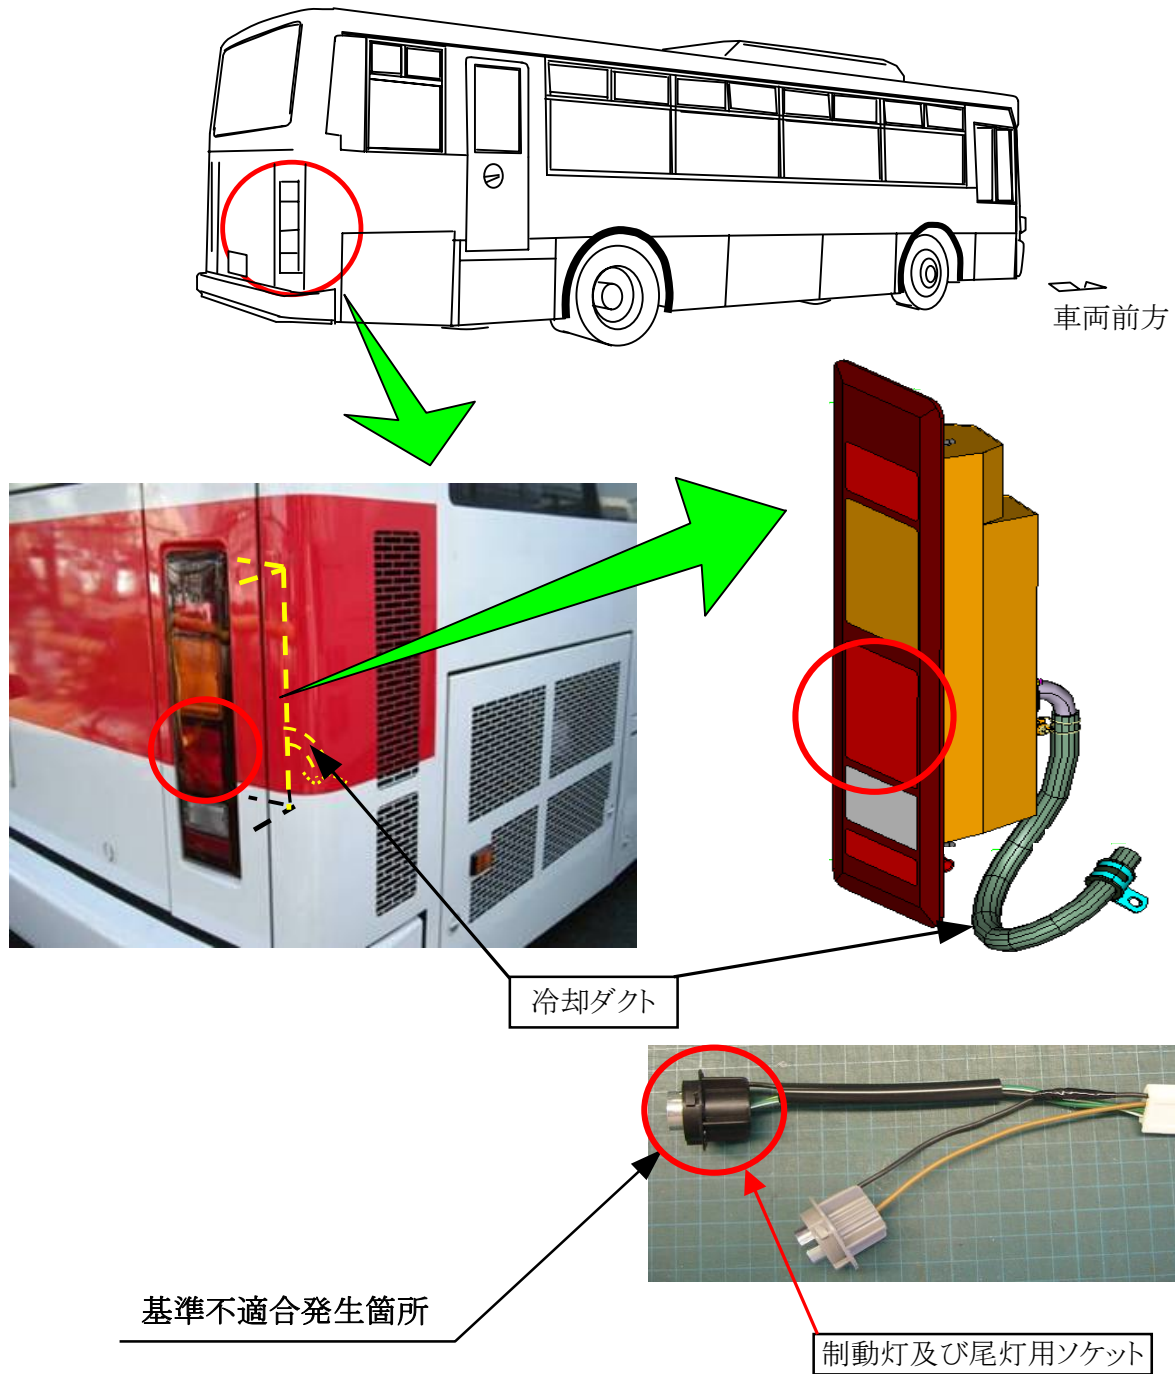

制動灯及び尾灯のソケットアース端子の構造が不適切なため、ソケット部の温度が高くなり、ソケットが変形するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると導通不良となり、当該灯火器が点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ソケットを対策品に交換する。なお、大型路線バスは、冷却ダクトを追加する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：当該ソケット部に白色ペイントを塗布する。